


Boletín de Producto

NAPA 100025

OE OX 813/1
BMW 11428575211

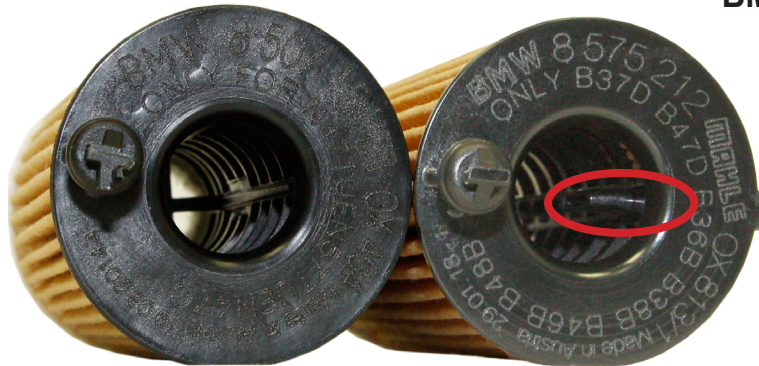


NAPA 100025 no es un filtro de reemplazo apropiado para las aplicaciones que utilicen el filtro de equipo original (OE por sus siglas en inglés) OX 813/1. El OX 813/1 tiene una pestaña de alineación dentro del tubo central del filtro. La pestaña se encaja en una ranura en la cámara de aceite asegurando la alineación adecuada durante la instalación del filtro. NAPA 100025 no tiene la pestaña de alineación y se puede instalar incorrectamente, lo que da como resultado una baja presión del aceite durante la operación del vehículo.

Cubierta de Filtro



Lengüeta de Alineación de
Tubo Central

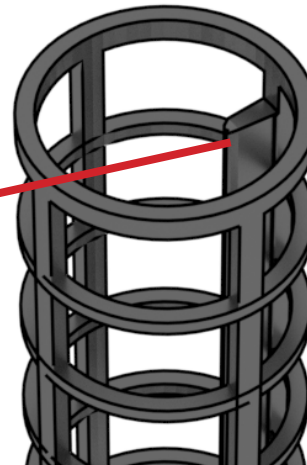

El filtro de reemplazo correcto para el OE OX813/1 (BMW 11428575211) es el próximamente disponible NAPA 100358.

Como recordatorio, nuestra recomendación siempre ha sido, y permanecerá siendo, que la elección de un filtro de repuesto se realice utilizando únicamente la información disponible más actual del catálogo de la aplicación. En la catalogación de hoy en día, la electrónica (por ejemplo, internet, interacción electrónica) sería la información más actual disponible de la aplicación. Póngase en contacto para obtener información adicional: 1.800.949.6698 Estados Unidos, México 52 (844) 8661-21-50, Canadá 1-800-567-3703.